

# Basic und STO

**Wenn Sie ein Basic System haben muss der grüne Stecker wie im Bild gezeigt mit seinen Drahtbrücken versehen sein, wenn Sie keine weitere**

Basic Connect System und STO Signale:

Wer das Basic CNC Connect System hat (siehe Aufschrift) kann keine STO Signale direkt verwenden.

Zu diesem Set gehören ja die Aufsteckplatinen:  
es gibt diese in zwei Ausführungen:

1. Ausführung mit angelöteten Kabel für den STO Stecker

018ef02ba0607fd29de907a3e97e7cc4

2. Ohne angelötete Kabel für den STO Stecker

018ef02d37727ea79117905857392ef8

Wenn Sie ein Basic System haben muss der grüne Stecker wie im Bild gezeigt mit seinen Drahtbrücken versehen sein, wenn Sie keine weitere Sicherheitsplatine verbauen wollen.

018ef02fd3487b63a9fa8fedef0ef3de

Haben Sie nun eine Aufsteckplatine mit Kabel erhalten, können Sie einfach die angeschlossenen Kabel mit einem Schrumpfschlauch isolieren oder Sie löten die Kabel aus.

Nutzen Sie dazu einen feinen LötKolben, erhitzen Sie auf der Unterseite die Lötstelle und ziehen Sie ein Kabel nach dem anderen aus der Platine. Kontrollieren Sie das Sie keine Lötbrücke zwischen den Kontakten hergestellt haben.

Wer den Stecker mit Kabel angeschlossen hat, erhält bei der Basic Ausführung einen AL 500 angezeigt.

018ef0355ca774d7873e40b624ec6e1b

AL 500

wird angezeigt wenn beide Kanäle offen sind:

AL 501 / AL 502

AL 501 oder AL 502 wird angezeigt wenn nur ein Kanal offen ist

018ef039abed72d2a0bd1353f0fb3ea7\_111

Wird ein AL 500 - 501 oder 502 angezeigt muss die Servodrive einmal resettet werden. Nur den Kontakt schließen wird die Meldung nicht löschen.

# Downloads

- [B3 Anleitung](#)

---

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:15 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:32:59 UTC by Admin