
3D Tasten

Alles über das 3D Tasten

- Wichtig
- Übersicht

Wichtig

Aktivieren Sie immer die Schutzfunktion der Sonde in den Einstellungen !

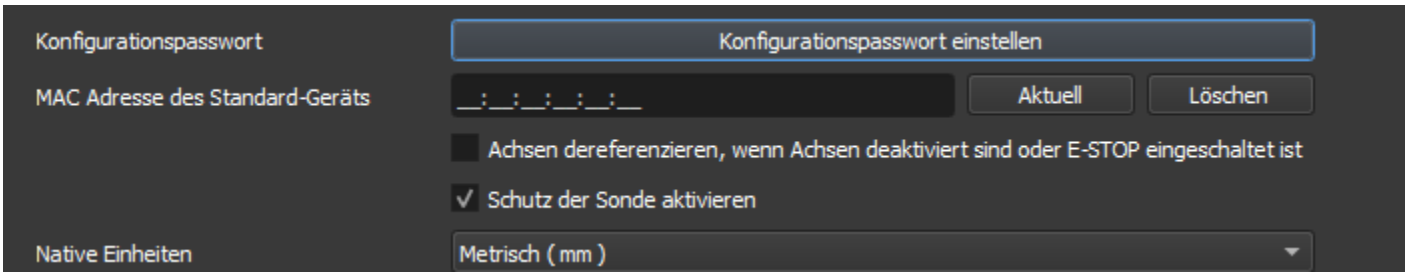

Übersicht

Hier sehen Sie die Übersichtsseite der 3D Tasterfunktion

simCNC™

Datei Konfiguration Makro Diagnostik Sprache Hilfe

CNC-Steuerung

X -35.50 Y -0.00 Z -0.95

WARMLAUF | DRUCKLUFT | SERVO | NOT-AUS | REFERENZ | SOFTLIMIT | MASCH.-KOORD.

Programm | Werkzeugverwaltung | Einstellungen | Produktion | Zyklen | Anleitungen | 3D-Tasten




Ecke unten links tasten (M801)



Ecke oben links tasten (M802)



Ecke oben rechts M804

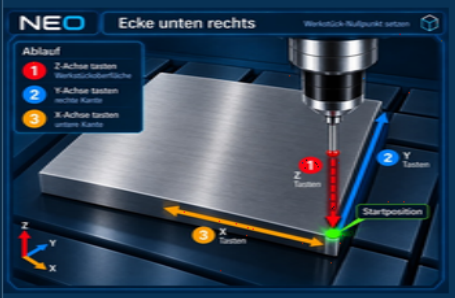

Ecke unten rechts M803



Mitte bestimmen über Y M805



Mitte bestimmen über X M806



Bolzen Aussen tasten M807



Mitte Bohrung M808



Oberfläche antasten M809



M810 Außenkante X+ tasten (noch inaktiv)



Fläche abtasten



M812 Außenkante Y+ tasten (noch inaktiv)