# Übersicht

Hier sehen Sie die Übersichtsseite der 3D Tasterfunktion

simCNC™

Datei Konfiguration Makro Diagnostik Sprache Hilfe

CNC-Steuerung

X -35.50 Y -0.00 Z -0.95

WARMLAUF | DRUCKLUFT | SERVO | NOT-AUS | REFERENZ | SOFTLIMIT | MASCH.-KOORD.

Programm | Werkzeugverwaltung | Einstellungen | Produktion | Zyklen | Anleitungen | 3D-Tasten



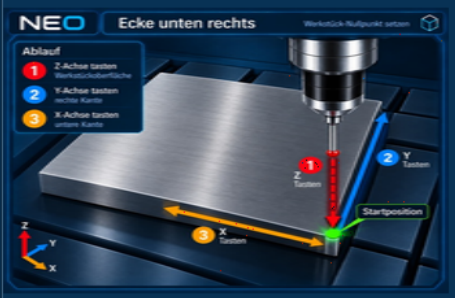

Ecke unten links tasten (M801)




Ecke oben links tasten (M802)




Ecke oben rechts M804




Ecke unten rechts M803




Mitte bestimmen über Y M805




Mitte bestimmen über X M806




Bolzen Aussen tasten M807




Mitte Bohrung M808




Oberfläche antasten M809




M810 Außenkante X+ tasten (noch inaktiv)




Fläche abtasten




M812 Außenkante Y+ tasten (noch inaktiv)

Revision #1
Created 2026-10-28 11:38:27 UTC by Admin
Updated 2026-10-28 12:01:53 UTC by Admin